

Model: 740Ld xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA7G81080G640047
Vývojové označení: G12
Kód typu: 7G81
Typ vedení: 7G81

Vozidlo

BMW 740Ld xDrive, 235kW
WBA7G81080G640047



Vývojové označení	G12
Barva	magellan-grau metallic
Aktuální stupeň integrace	S15A-23-03-530
Začátek záruky	9. března 2016

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -
Otevřený	1SACC023714	Snímač plnicího tlaku P22 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gato.

Živá diagnostika

❗ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2018-4 (Stav: 18. 12. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2018-4 (Stav: 18. 12. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025- 1	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	740Ld xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G640047
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA7G81080G640047
Vývojové označení	G12
Řízení	LL
Motor	B57T
Číslo motoru	65519513
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0160748ZLY
sériové číslo Headunit	HB2210G7800115
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-15-11-503
Datum výroby	27. 1. 2016
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	17. 2. 2016
Dodávající prodejce	Behörden, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	C26
Kód čalounění	NAMY
Kód typu	7G81
Základní typ	7G81

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

 
01CA Výběr vozidel centrální, objednací proces
01CB CQ2 rozsah
0230 Přídavný rozsah podle EU
0255 Sport-kožený volant airbag
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02T3 BMW LM kolo individ.víceprps.Styl.649
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VH Integrovaný aktivní řízení
02VS Executive Drive Pro
0320 Odpadnutí modelový tah pisma
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0356 Tepelný komfort-bezpečnostní sklo
0358 Tepelný komfort-přední sklo
03AC Tažné zařízení
03AG Cuvovací kamera
03DS BMW klíč s displejem
0403 Skleněná střeška elektrická
0416 Protisluneční roleta zadní/boční
0420 Tónované zasklení
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0454 Klimatizovaná sedadla zadní
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0460 Komfortní sedadlo zadní elektricky nast.
0465 Průchozí systém
04F4 Executive Lounge Seating
04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
04LM Ušl.dřevo Fineline vys.lesk kovov.efekt
04M8 Individuální zadní světlo pro čtení
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04ND Přístrojová deska potažená kůží
04T6 Masážní funkce na zadním sedadle
04T7 Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
04UIR Vnitřní osvětlení
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AT Driving Assistant Plus
05AZ BMW Laserlicht
05DL Surround View
05DP Parkovací zařízení
05DV Dálkově ovládané parkování
0601 TV funkce
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0650 Mechanika CD
0654 DAB-Tuner
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06AR Internet
06FR Fond Entertainment Experience
06NB Zadní telefon
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06UB BMW ovládání posunky
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
06WD WLAN Hotspot
07R7 Inovační paket
07S5 Interiérový design Pure Excellence
07XP Navigační paket Connected Drive

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
0941 Zkušební figurína-SALAPA
A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	18. 12. 2024	Klíč	178609 km	40313	Klíč 0
		  	     	 	
—	18. 12. 2024	Záruka	178615 km	40313	Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit chladič recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 028 38 PJ

Vícepráce, provedte funkční test tlakové senzoriky
Pracovní jednotka I 00 74 567 3 PJ

Doplňková práce zadání označení součástí na novém chladiči recirkulace výfukových plynů v testeru
Pracovní jednotka I 00 74 568 1 PJ

Doplňková práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 569 6 PJ

G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 20 07 00

Šroub Torx
Díl I 07 11 9 907 243 1

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 07 11 9 907 857 2

O-kroužek
Díl I 07 11 9 908 708 1

ISA-šroub s pouzdrům
Díl I 07 14 9 886 429 3

O-kroužek
Díl I 11 12 7 823 944 1

Tvarovaný těsnicí kroužek
Díl I 11 61 7 796 622 1

Těsnění kov
Díl I 11 61 8 579 881 1

O-kroužek
Díl I 11 61 8 579 883

1

Těsnění kov
Díl I 11 62 8 576 287

1

Šroub Torx
Díl I 11 71 2 249 909

2

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 570 655

1

O-kroužek
Díl I 13 71 8 473 144

1

O-kroužek
Díl I 13 71 8 652 852

1

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 31 10 6 870 648

6

Zápuštný šroubek s podložkou
Díl I 51 71 6 966 566

2

—

09. 10. 2023 Klíč

150996 km

26245

Klíč 0



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



 
01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000

—

22. 03. 2023 Záruka

143696 km

26245

Úloha: G0x G1x G3x B57T
Programování řídicích jednotek
(DDE)

— Úloha: G0x G1x G3x B57T Programování řídicích jednotek (DDE)

Popis: G0x G1x G3x B57T Programování řídicích jednotek (DDE)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 72 120

G0x G1x G3x B57T Programování řídicích jednotek (DDE)
Nález I 00 13 65 03 00

10 PJ

—

21. 03. 2023 Klíč

143695 km

Klíč 0



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000

—

12. 05. 2021 Klíč

108934 km

Klíč 0



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000



01.000

01.000

— 16. 09. 2020 Klíč 95824 km 26245 Klíč 0



— 21. 11. 2019 Servisní 81573 km OSS- Automaticky

50006939 BW
Motors s.r.o.,
Praha 98



— 22. 10. 2019 Servisní 80104 km OSS- Automaticky

50006939 BW
Motors s.r.o.,
Praha 98



— 25. 07. 2019 Klíč 73605 km 01822 Klíč 0



— 25. 07. 2019 Záruka 73605 km 01822 Úloha: B57 Vyměnit sací zařízení

— Úloha: B57 Vyměnit sací zařízení

Popis: B57 Vyměnit sací zařízení

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit systém sání a naprogramovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 67 912

26 PJ

B57 Vyměnit sací zařízení
Nález I 00 11 26 05 00

Sací syst.-rec.výf.plynů s ovl.škrť.kla.
Díl I 11 61 8 477 030

1

Zápuštný šroubek s podložkou
Díl I 51 71 6 966 566

2

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 07 14 9 390 155

2

— 18. 06. 2019 Oprava 73592 km 33387 Fett &
Wirtz
Automobile
GmbH & Co.
KG , Kleve

—	11.03.2019 Oprava	0 km	01822 Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH , Fulda	Úloha
— Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
BMW Premium Selection kontrola vozidla 360 stupňů (jen pro trh Německo)				1 / PJ
Pracovní jednotka I 00 00 130				
Čistič oken s ochranou před mrazem				1
Díl I 83 12 2 409 031				
— 08.03.2019 Klíč 73592 km Klíč 0				
 05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019				
—	07.03.2019 Záruka	73592 km	01822	Úloha: Senzor oxidu dusíku (Senzor NOx)
— Úloha: Senzor oxidu dusíku (Senzor NOx)				
Popis: Senzor oxidu dusíku (Senzor NOx)				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
Test vozidla provést				4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006				
Vyměnit snímač NOx po katalyzátoru SCR				0 PJ
Pracovní jednotka I 13 62 622				
Pracovní doba bez předpisu/úprava paliva				0 PJ
Pracovní jednotka I 13 99 000				
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii				1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528				
Senzor oxidu dusíku (Senzor NOx)				
Nález I 11 78 07 15 00				
Snímač oxidu dusíku				1
Díl I 13 62 8 580 410				
— 05.03.2019 Klíč 73592 km Klíč 0				
 05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019  05.03.2019				
—	05.03.2019 Oprava	73592 km	01822 Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH , Fulda	Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vícepráce - nalit aditivum AdBlue
Pracovní jednotka I 00 00 667

2 PJ

Diesel exhaust fluid AdBlue
Díl I 83 19 2 295 606

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Basis Wagen-Oberwäsche und Innenraum saugen zum Service
kostenfrei
Pracovní jednotka I -

Místní

2 PJ

—	05. 03. 2019 Oprava	73592 km	01822 Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH , Fulda	Úloha
---	---------------------	----------	---	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/úprava paliva
Pracovní jednotka I 13 99 000

5 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

2 PJ

—	05. 03. 2019 Oprava	73592 km	01822 Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH , Fulda	Úloha
---	---------------------	----------	---	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/úprava paliva
Pracovní jednotka I 13 99 000

-5 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

-2 PJ

—	05. 03. 2019 Oprava	73592 km	01822 Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH , Fulda	Úloha
---	---------------------	----------	---	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/úprava paliva 5 PJ
Pracovní jednotka I 13 99 000

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

— 05.03.2019 Oprava 73592 km 01822 Úloha
Autohaus
Fulda Krah &
Enders GmbH ,
Fulda

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/úprava paliva -5 PJ
Pracovní jednotka I 13 99 000

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul -2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

— 05.03.2019 Oprava 73592 km 01822 Úloha
Autohaus
Fulda Krah &
Enders GmbH ,
Fulda

— Úloha

Popis:


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/úprava paliva 5 PJ
Pracovní jednotka I 13 99 000

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

— 11.01.2019 Klíč 66382 km 23451 Klíč 0

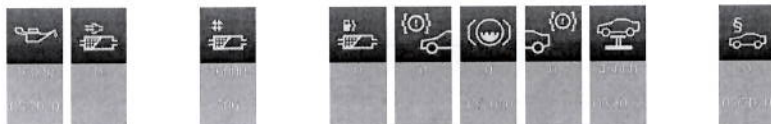

— 11.01.2019 Oprava 66390 km 23451 Úloha
Autohaus
Fulda Krah &
Enders GmbH ,
Burghaun

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeug Innenraum saugen
Pracovní jednotka I -

Místní

2 PJ

- 11. 01. 2019 Oprava 66390 km 23451 Úloha
Autohaus
Fulda Krah &
Enders GmbH ,
Burghaun

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeug Innenraum saugen
Pracovní jednotka I -

Místní

2 PJ

- 11. 01. 2019 Oprava 66390 km 23451 Úloha
Autohaus
Fulda Krah &
Enders GmbH ,
Burghaun

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeug Innenraum saugen
Pracovní jednotka I -

Místní

-2 PJ

- 18. 12. 2018 Klíč 65908 km Klíč 0



- 18. 12. 2018 Servisní 65908 km 23451 Automaticky
Autohaus
Fulda
Krah&Enders
GmbH ,
Burghaun



- 18. 12. 2018 Oprava 65916 km 23451 Úloha
Autohaus
Fulda Krah &
Enders GmbH ,
Burghaun

— Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83 13 2 184 842	1.25

— Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeug Innenraum saugen Pracovní jednotka I -	Místní	2 PJ
--	--------	------

— 08. 06. 2018 Záruka 53297 km 00085 Úloha: funkce telefonu Bluetooth

— Úloha: funkce telefonu Bluetooth

Popis: funkce telefonu Bluetooth
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/komunikační systémy Pracovní jednotka I 84 99 000	0 PJ
funkce telefonu Bluetooth Nález I 84 11 26 11 00	

— 05. 06. 2018 Záruka 52843 km 33387 Úloha: Čerpadlo ostřikovače čelního skla

— Úloha: Čerpadlo ostřikovače čelního skla

Popis: Čerpadlo ostřikovače čelního skla
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit čerpadlo ostřikovačů Pracovní jednotka I 61 71 590	0 PJ
Čerpadlo ostřikovače čelního skla Nález I 67 63 03 12 00	
Vodní čerpadlo/nádržka s kapalinou Díl I 67 12 7 302 589	1

— 29. 05. 2018 Klíč 52843 km 33387 Klíč 0





— 28. 05. 2018 Oprava 53101 km 33387 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG, Kleve Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis: Scheibenwaschanlage ohne Funktion

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	6 PJ

— Úloha

Popis: Fehler NACH Befund-Festlegung+Rücksprache beheben

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit čerpadlo ostřikovačů Pracovní jednotka I 61 71 590	10 PJ
Vodní čerpadlo/nádržka s kapalinou Díl I 67 12 7 302 589	1

— Úloha

Popis: Artikel für Dispo liefern

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Lišta vedení vzduchu boční stěna pravá Díl I 51 74 7 347 378	1
Skládaný slepý nýt Díl I 07 14 7 378 241	4
Clona okenní rám dveře zadní levý Díl I 51 35 7 437 857	1
Víko krycí lišta přední levá Díl I 51 47 7 378 053	1
Víko krycí lišta zadní pravá Díl I 51 47 7 378 050	1
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 409 037	2

— 16. 05. 2018 Servisní 52733 km 33387 Fett & Wirtz Automobile, Kleve Manuál





— 16. 05. 2018 Oprava 53101 km 33387 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Kleve Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis: Abgasuntersuchung / DEKRA-Abnahme Bitte am 17.05. prüfen!

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Bereitstellung zur Hauptuntersuchung Pracovní jednotka I -	Mistní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id A000008 intern AU durchführen !!! Pracovní jednotka I A00 00 08	Mistní	3 PJ

— Úloha

Popis: Service Motoröl durchführen

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ
Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610		3 PJ
vicepráce - nalít aditivum AdBlue Pracovní jednotka I 00 00 667		1 PJ
BMW GROUP LL-04 0W-30 Díl I 83 21 2 407 830		6.5
Šroubový uzávěr Díl I 11 13 7 535 106		1
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898		1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985		2
Diesel exhaust fluid AdBlue Díl I 83 19 2 295 606		1.45

— Úloha

Popis: Service Mikrofilter durchführen

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616		2 PJ
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 6 996 208		1
Čistič pouzdra filtru interiéru Díl I 83 19 2 451 455		0.2

— Úloha

Popis: Service Luftfilter durchführen

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

2 PJ

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 577 170

1

— Úloha

Popis: Service Kraftstofffilter durchführen

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604

5 PJ

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 8 591 019

1

— Úloha

Popis: Service Fahrzeug-Check durchführen


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ


— 08. 11. 2017 Klíč 52731 km 33387 Klíč 1

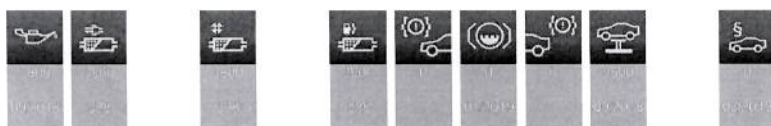

— 22. 03. 2017 Klíč 52722 km 00085 Klíč 1



— 22. 02. 2017 Klíč 47211 km 00085 Klíč 1

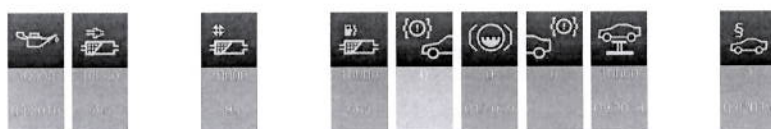

— 22. 02. 2017 Servisní 47211 km 00085 Automaticky
Niederlassung
Stuttgart,
Stuttgart





— 21.02.2017 Oprava

47218 km

00085
Niederlassung
Stuttgart BMW
AG, Stuttgart

Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy Pracovní jednotka I 00 00 612	7 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 11 6 880 734	1
Snímač brzdového obložení přední Díl I 34 35 6 861 807	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kostenlose Fahrzeugwäsche Díl I 0012320	Místní	1
--	--------	---

— 02.02.2017 Oprava

1 km

00085
Niederlassung
Stuttgart BMW
AG, Stuttgart

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Verbringung eingelagerter Räder 70110016 Díl I 3699102	Místní	1
---	--------	---

— 19.01.2017 Záruka

42925 km

00085

Úloha: Zařízení pro zásobování
vzduchem vzduchové odpružení
(LF)

— Úloha: Zařízení pro zásobování vzduchem vzduchové odpružení (LF)

Popis: Zařízení pro zásobování vzduchem vzduchové odpružení (LF)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
Zkontrolovat funkci regulace světlé výšky vozidla Pracovní jednotka I 37 12 001	34 PJ
Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	4 PJ
Dodatečná práce po 1. přerušení během programování/kódování Pracovní jednotka I 61 00 731	4 PJ
Provedení / inicializace kompenzace výšky vozidla Pracovní jednotka I 37 12 513	1 PJ
naprogramovat Touch Command Pracovní jednotka I 61 00 975	2 PJ
Demontovat a namontovat řídicí jednotku VDP Pracovní jednotka I 37 14 572	8 PJ
Vyměnit vzduchové napájení Pracovní jednotka I 37 22 540	2 / PJ
Zařízení pro zásobování vzduchem vzduchové odpružení (LF) Nález I 37 22 01 15 00	
Ventilační zařízení Díl I 37 20 6 861 882	1
Šroubová přípojka Díl I 37 22 1 092 403	4

— 04.01.2017 Klíč 42925 km 00085 Klíč 1



— 04.01.2017 Oprava 42925 km 00085 Úloha
Niederlassung Úloha
Stuttgart BMW Úloha
AG, Stuttgart

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fehlermeldung Fahrwerk leuchtet schon wieder auf pr.,Fehler tritt nach ca 20KM fahrt auf,Es soll auch nach verschmortem Kabel riechen wenn aus dem Fzg.ausgestiegen wird.,Fehlereintrag VDP:Einschaltda uer Komponenten durcharbeiten.,Da hier kein direkter Prüfplan verfügbar weiter über Puma-Fall,63125757.,Prüfpläne bzw. Servicefunktionen Einzelkomponenten der Luftfederung laut,Puma durcharbeiten.,Lau t Puma Druckspeicherbefüllung und Speicherentleerung mehrmals,durchgeführt und Druckwerte anschließend ausgelesen kein negativer,Befund.,,Nach Rücksprache PUMA Fehlermedlung ignorieren Fehlerlösung wi rd von,Puma bearbeitet. Fehler ist nicht für die Sicherheit des Fahrzeug,plausibel. Kunde kann das Fahrzeug ohne Probleme fahren.,Niveauregulierung auf Funktion prüfen,,Verkabelung der Luftversorgunga

anlage sowie der Ventile hinten,überprüfen kein Fehler feststellbar. Luftanschlüsse an den Ventilen,hinten am Druckspeicher und an den Dämpfern optisch auf Schäden,überprüft ebenfalls kein negativer Befund.,Laut Kunde soll es nach verschmorten Leitungen gerochen haben. Im Bereich der Luftfederung waren alle Leitungen in Ordnung und,verschmorter Geruch konnte auch nicht nachvollzogen werden.,Funktion des Kompressors überprüft und war in Ordnung.,Steuergerät(e) programmieren/ codieren,Datenstand Fahrzeug aktualisieren Steuergerät VDP war im Maßnahmenplan,enthalten.,Zusatzarbeit nach 1. Abbruch beim Programmieren/Kodieren.,siehe Protokoll mehrere Steuergeräte wurden im ersten Durchlauf nicht,codiert. 2.Versuch war dann in Ordnung.,Höhenstandsabgleich durchführen nach Programmierung,Steuergerät VDP aus- und einbauen zur FS, Luftversorgungsanlage ersetzen,Puma 63125757,

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	13 PJ
Zkontrolovat funkci regulace světlé výšky vozidla Pracovní jednotka I 37 12 001	34 PJ
Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	4 PJ
Dodatečná práce po 1. přerušení během programování/kódování Pracovní jednotka I 61 00 731	4 PJ
Provedení / inicializace kompenzace výšky vozidla Pracovní jednotka I 37 12 513	1 PJ
naprogramovat Touch Command Pracovní jednotka I 61 00 975	2 PJ
Demontovat a namontovat řídicí jednotku VDP Pracovní jednotka I 37 14 572	8 PJ
Vyměnit vzduchové napájení Pracovní jednotka I 37 22 540	30 PJ
Ersatzfahrzeug Sixt abrechnung über GW 8 Díl I 0000160	Místní 9
Ventilační zařízení Díl I 37 20 6 861 882	1
Šroubová přípojka Díl I 37 22 1 092 403	4

Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Kostenlose Fahrzeugwäsche Díl I 0012320	Místní 1
--	----------

Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

03. 01. 2017 Záruka 42767 km 00085 Úloha: Řídicí jednotka DSC

Úloha: Řídicí jednotka DSC

Popis: Řídicí jednotka DSC

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556	3 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
Řídicí jednotka DSC Nález I 34 52 10 14 00	

— 02.01.2017 Klíč 42758 km 00085 Klíč 1



— 02.01.2017 Servisní 42758 km 00085 Automaticky

Niederlassung
Stuttgart,
Stuttgart



— 02.01.2017 Oprava 42767 km 00085

Niederlassung
Stuttgart BMW
AG, Stuttgart

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy Pracovní jednotka I 00 00 614	8 PJ
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 21 6 867 175	1
Snímač brzdového obložení zadní Díl I 34 35 6 861 808	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83 19 2 158 851	2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu	2 PJ
-------------------------------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrwerksregelsystemfehler wird im BC angezeigt pr.,Fehler VDP im Tester gespeichert: Luftfedersystem wurde abgeschaltet aus,Komponentenschutz.,Nach Überhitzung muss das System 10 min. abkühlen.,Es liegt kein Defekt vor.,Fehlerspeicher löschen,

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556 3 PJ

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii
Pracovní jednotka I 61 21 528 1 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006 3 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kostenlose Fahrzeugwäsche Místní 1
Díl I 0012320

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenloser Kompakt Check durchführen ** Místní 3 PJ
Pracovní jednotka I AZ00 11 2

Čistič oken s ochranou před mrazem 1
Díl I 83 12 2 413 061

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 14. 11. 2016 Záruka 33643 km 00085 Úloha: dálkové ovládání (snímač ID) s displejem

— Úloha: dálkové ovládání (snímač ID) s displejem

Popis: dálkové ovládání (snímač ID) s displejem

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

dálkové ovládání (snímač ID) s displejem
Nález I 66 12 05 12 00

BMW klíč s displejem 1
Díl I 66 12 9 867 193

— 27. 10. 2016 Klíč 33643 km 00085 Klíč 1



— 26. 09. 2016 Oprava 33643 km 00085
Niederlassung
Stuttgart BMW
AG, Stuttgart
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Diagnose mit vorigem Auftrag erstellt Fernbedienung war lange Zeit,nicht lieferbar,

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556 3 PJ

BMW klíč s displejem
Dil I 66 12 9 867 193 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Radsatzdaten im System erfassen
Pracovní jednotka I AZ36 36 0 Mistní 1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Winterräder auf 591001 abrechnen, Montage auf 591001 abrechnen, Rechnung
RS Jürgen Bechtle,

Winterräder montieren
Pracovní jednotka I AZ36 50 5 Mistní 6 PJ

RDC kompletní kolo zimní lehký kov
Dil I 36 11 2 409 008 4

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

4 Reifen auf Felgen montieren und statio
Pracovní jednotka I NL36 00 4 Mistní 29 PJ

Bridgestone Potenza S 001 RFT Díl I 85 45 2 593 690	2
Bridgestone Potenza S 001 RFT Díl I 85 45 2 593 691	2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Einlagerungsgebühr Sommerräder Díl I 3699100	Mistni	1
---	--------	---

15. 09. 2016 Záruka	27571 km	00085	Úloha: Provoz ochlazování Úloha: inicializace ztráta posuvné a zvedací střešní okno (SHD, panoramatické okno) Úloha: handsfree / kvalitu hovoru ve vozidle Úloha: dálkové ovládání (snímač ID) s displejem Úloha: Headunit High HU-H Úloha: Spínač/ovládací díl nastavení sedadla vpředu
---------------------	----------	-------	---

— Úloha: Provoz ochlazování

Popis: Provoz ochlazování

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
Naprogramovat/kódovat řídící jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	4 PJ
Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti Pracovní jednotka I 61 00 980	2 PJ
Provoz ochlazování Nález I 64 00 31 59 00	

— Úloha: inicializace ztráta posuvné a zvedací střešní okno (SHD, panoramatické okno)

Popis: inicializace ztráta posuvné a zvedací střešní okno (SHD, panoramatické okno)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
inicializace ztráta posuvné a zvedací střešní okno (SHD, panoramatické okno) Nález I 67 61 09 14 00	

— Úloha: handsfree / kvalitu hovoru ve vozidle

Popis: handsfree / kvalitu hovoru ve vozidle

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
--	------

— Úloha: dálkové ovládání (snímač ID) s displejem

Popis: dálkové ovládání (snímač ID) s displejem

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528

TeileClearing výdajový paušál 0 PJ
Pracovní jednotka I 00 58 677

dálkové ovládání (snímač ID) s displejem
Nález I 66 12 05 12 00

— Úloha: Headunit High HU-H

Popis: Headunit High HU-H

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Demontovat a namontovat Headunit High 9 PJ
Pracovní jednotka I 65 12 815

Demontovat a namontovat přední kontrolér 5 PJ
Pracovní jednotka I 61 31 695

Headunit High HU-H
Nález I 65 12 58 02 00

— Úloha: Spínač/ovládací díl nastavení sedadla vpředu

Popis: Spínač/ovládací díl nastavení sedadla vpředu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 009

 
Spínač/ovládací díl nastavení sedadla vpředu
Nález I 61 30 37 14 00

— 14. 09. 2016 Klíč 27571 km 00085 Klíč 1



— 14. 09. 2016 Servisní 27581 km 00085 Manuál
Niederlassung
Stuttgart,
Stuttgart





— 13.07.2016 Oprava

27571 km

00085
Niederlassung
Stuttgart BMW
AG, Stuttgart

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

AdBlue auffüllen
Pracovní jednotka I NL16 00 2

Místní

4 PJ

Diesel exhaust fluid AdBlue
Dil I 83 19 2 288 328

18

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

BMW Engine Oil LL04 0W30
Dil I 83 21 2 405 950

7

Sada vložka olejového filtru
Dil I 11 42 8 583 898

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm
Pracovní jednotka I 00 52 054

Místní

0 PJ

Servis ve standardním rozsahu

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru	2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616	

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím	1
Díl I 64 11 9 366 401	

Čistič tělesa pylového filtru	1
Díl I 83 19 2 180 509	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrzeugtest durchführen Displayschlüssel muss ztw. an Lenksäule, gehalten werden das Fahrzeug gestartet werden kann, Fahrzeugdiagnose -Testmodul- durchführen, Dazu Testmodule zum Fehlerbild bearbeitet in relevanter Fehler, gespeichert. Empfangs und Sendetest mittels Prüfplan überprüft Fehler ist, mehrfach aufgetreten. Schlüssel Fehlfunktion muß ers. werden., Siehe dazu Pumamasnahme 62531438 und TC Fall 62 897955., Freigabe durch Puma erhalten.,

Test vozidla provést	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556	

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul	4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006	

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní sítovou baterii	1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528	

Teile Clearing výdajový paušál	2 PJ
Pracovní jednotka I 00 58 677	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrzeugdiagnose -Testmodul- durchführen beim Überfahren von, Unebenheiten (Schlagloch) springt der Navibildschirm von Karte auf, Einstellungs Menü ohne das am Controller etwas betätigt, wurde, Beanstandung g ist momentan nicht Nachvollziehbar. Anschlüsse am, Controller und der HU auf Wackelkontakt überprüft, i.o. Beanstandung, konnte nicht hergeholt werden., Dazu Headunit High aus- und einbauen, Dazu Controller vorn aus- und einbauen,

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul	2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006	

Demontovat a namontovat Headunit High	10 PJ
Pracovní jednotka I 65 12 815	

Demontovat a namontovat přední kontrolér	5 PJ
Pracovní jednotka I 61 31 695	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Anzeige im Display wechselt immer wieder auf Sitzeinstellmenü obwohl, niemand

an die Sitzverstellungsschalter kommt und auch keine Gegenstände in, der Nähe liegen, Fehlermeldung zur Sitzeinstellung Fahrer im BC erscheint immer wieder, Sitzposition 1 oder 2 bestätigen wird im BC angezeigt, Kunde drückt meldung weg, Dazu Testmodule zum Fehlerbild bearbeitet. Software Fehler siehe dazu, Puma 62352498-Software 3.60.0 ist voraussichtlich erst ab November 2016, verfügbar,.

Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení
Pracovní jednotka I 61 00 009

3 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kostenlose Fahrzeugwäsche
Díl I 0012320

Místní

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Klimaanlage pr, Klimaanlage steuert/schaltet selber um und es kommt dann warme Luft aus, den Düsen pr, Hinten wird abgeschaltet und Frontscheibe wird zugeschaltet und es kommt, warme Luft aus den Düsen, Dazu Prüfplan zum Fehlerbild bearbeitet, siehe dazu Puma Massnahme, 62683288-IHKA muß neue Software aufgespielt werden, Dazu Steuergerät(e) programmieren/ codieren, Fahrzeugtest fortführen und Quick lösche n durchführen, Abgleich Fahrregelsysteme konnten nicht durchgeführt werdendeshalb, erneute Fehlerspeicherabfrage,.

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

2 PJ

Naprogramovat/kódovat řídící jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyby
Pracovní jednotka I 61 00 730

4 PJ

Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti
Pracovní jednotka I 61 00 980

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Schiebedach pr geht zw nicht zu, Kunde muss dann Windabweisser mit nach unten drücken oder zusätzlich am Glasdeckel ziehen damit ach vollständig schliesst, -kein Passendes Fehlerbild zur Beanstandung gefunden deshalb, Einstellungen Schiebedach überprüft und Gleitschienen gefettet, siehe, dazu auch Puma massnahme 62412308 -Fahrzeug programmieren Kennlinie, Einklemmschutz,.

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

9 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenloser Kompakt Check durchführen **
Pracovní jednotka I AZ00 11 2

Místní

3 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Steinschlag in der Frontscheibe kann nicht mehr gerichtet werden, 2. Rechnung.

Vyměnit přední sklo Pracovní jednotka I 51 31 511	28 PJ
Doraz Díl I 51 31 7 288 462	10
Kryt přední sklo horní Díl I 51 31 7 357 235	1
Zvuková izolace kryt přívodu vzduchu Díl I 51 48 7 067 242	1
Opravná sada sklo, studená, 1 hod. Díl I 83 19 2 289 287	1
Přední sklo zelené Díl I 51 31 7 357 271	1
Svorka Díl I 51 13 7 357 283	10

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Telefonanlage pr., Kunden Handy muss immer wieder neu im Fzg angemeldet werden, Kunde nutzt ein Iphone 6, Dazu Testhandy angemeldet nach dem Fahrzeug eingeschlafen war musste, Handy wieder erneut gekoppelt werden. Neueste KISU wurde bei Programmierung aufgespielt. Danach erneut Testhandy angemeldet. Kein Verbindungsabbruch mehr festgestellt.,

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	2 PJ
--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenloser Kompakt Check durchführen ** Pracovní jednotka I AZ00 11 2	Místní	3 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 28. 04. 2016 Klíč 8779 km 00085 Klíč 1



— 28. 04. 2016 Oprava 8779 km 00085 Úloha
Niederlassung Úloha
Stuttgart BMW Úloha
AG, Stuttgart Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrzeugtest durchführen Personal Profile Einstellungen prüfen,Displayschlüssel muss auf Profil Herr Scipioni andere Fernbedienung auf,Herr Walter,,Kein Fehler abgelegt,,Funktionsprüfung Personal Profile durchgeführt. Profile lassen sich,verstellen. Profile korrekt auf Fernbedienungen zugewiesen,,

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 009

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrzeugdiagnose -Testmodul- durchführen Heckklappe mit,Displayschlüssel (kick) ohne Funktion,,Kein Fehler abgelegt,,Prüfplan abgearbeitet. Laut Prüfplan kann kein Fehler festgestellt,werden,,Funktionsprüfung Berührungslose Heckklappenöffnung/schließung,durchgeführt,,Es konnte kein Fehler festgestellt werden,,Mit beiden Fernbedienungen lässt sich die Heckklappe Berührungslos,öffnen/schließen,,

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení 2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 009

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

naprogramovat a kódovat řídící jednotky 10 PJ
Pracovní jednotka I 00 64 062

Ersatzfahrzeug (Anmietung 07-18 Uhr) Místní 1
Díl I 0000160

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kostenlose Fahrzeugwäsche Místní 1
Díl I 0012320

28. 04. 2016 Záruka 8972 km 00085 Úloha: Rádiové dálkové ovládání / bezdrátový klíč (identifikační vysílač) základ bez displeje
Úloha: vedení snímače, bezkontaktní otevírání dveří zav. prostoru / Splitdoor (Smart Opener)
Úloha: G11 G12 naprogramovat řídící jednotky (varování při změně jízdního pruhu)

Úloha: Rádiové dálkové ovládání / bezdrátový klíč (identifikační vysílač) základ bez displeje

Popis: Rádiové dálkové ovládání / bezdrátový klíč (identifikační vysílač) základ bez displeje

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556	3 PJ
Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení Pracovní jednotka I 61 00 009	1 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
Rádiové dálkové ovládání / bezdrátový klíč (identifikační vysílač) základ bez displeje Nález I 61 35 62 14 00	

— Úloha: vedení snímače, bezkontaktní otevírání dveří zav. prostoru / Splitdoor (Smart Opener)

Popis: vedení snímače, bezkontaktní otevírání dveří zav. prostoru / Splitdoor (Smart Opener)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení Pracovní jednotka I 61 00 009	1 PJ
vedení snímače, bezkontaktní otevírání dveří zav. prostoru / Splitdoor (Smart Opener) Nález I 61 38 26 15 00	

— Úloha: G11 G12 naprogramovat řídicí jednotky (varování při změně jízdního pruhu)

Popis: G11 G12 naprogramovat řídicí jednotky (varování při změně jízdního pruhu)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

naprogramovat a kódovat řídicí jednotky Pracovní jednotka I 00 64 062	10 PJ
G11 G12 naprogramovat řídicí jednotky (varování při změně jízdního pruhu) Nález I 00 66 20 01 00	

— 22. 02. 2016 Oprava 2 km 00085 Úloha
Niederlassung Úloha
Stuttgart BMW
AG, Stuttgart

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: 15 Liter tanken,

Kennzeichenverstärkung anbringen Pracovní jednotka I AZ00 99 1	Místní	1 PJ
Bezplatná přejímací technická prohlídka Pracovní jednotka I 00 00 009		10 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528		1 PJ
Instalovat navigační mapu (mapy)		2 PJ

Pracovní jednotka I 65 90 600

Čistič oken s ochranou před mrazem
Díl I 83 12 2 409 031

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: